




CITROEN BERLINGO XL PEUGEOT PARTNER II

05/2008 -


Cat. No. C/036

E20

E20-55R-01-3044

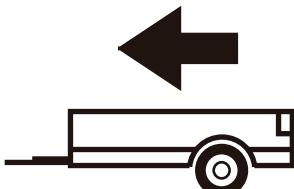



1600Kg

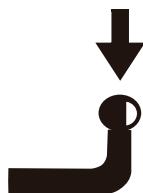

65Kg

D = 8,69kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

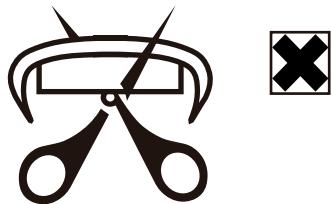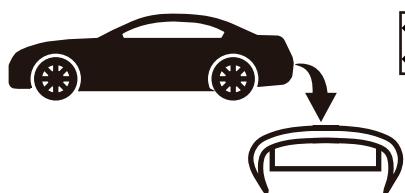



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

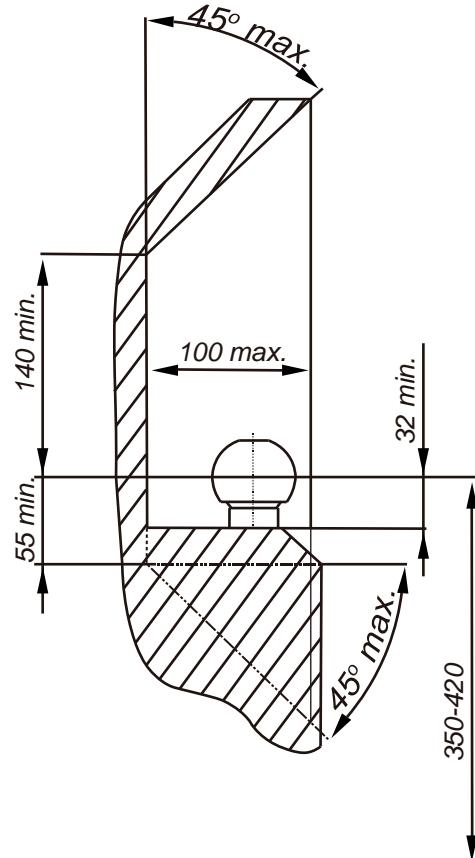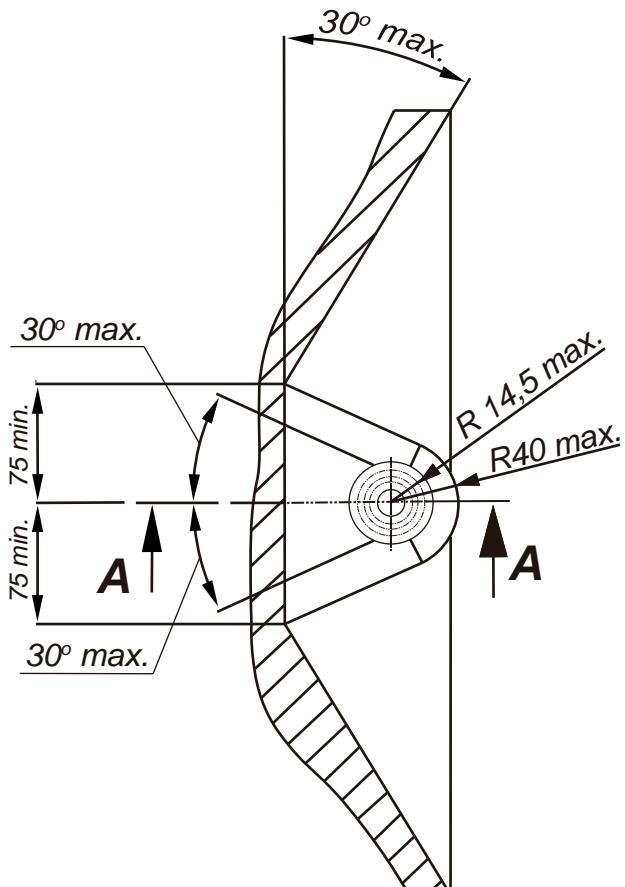


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

 

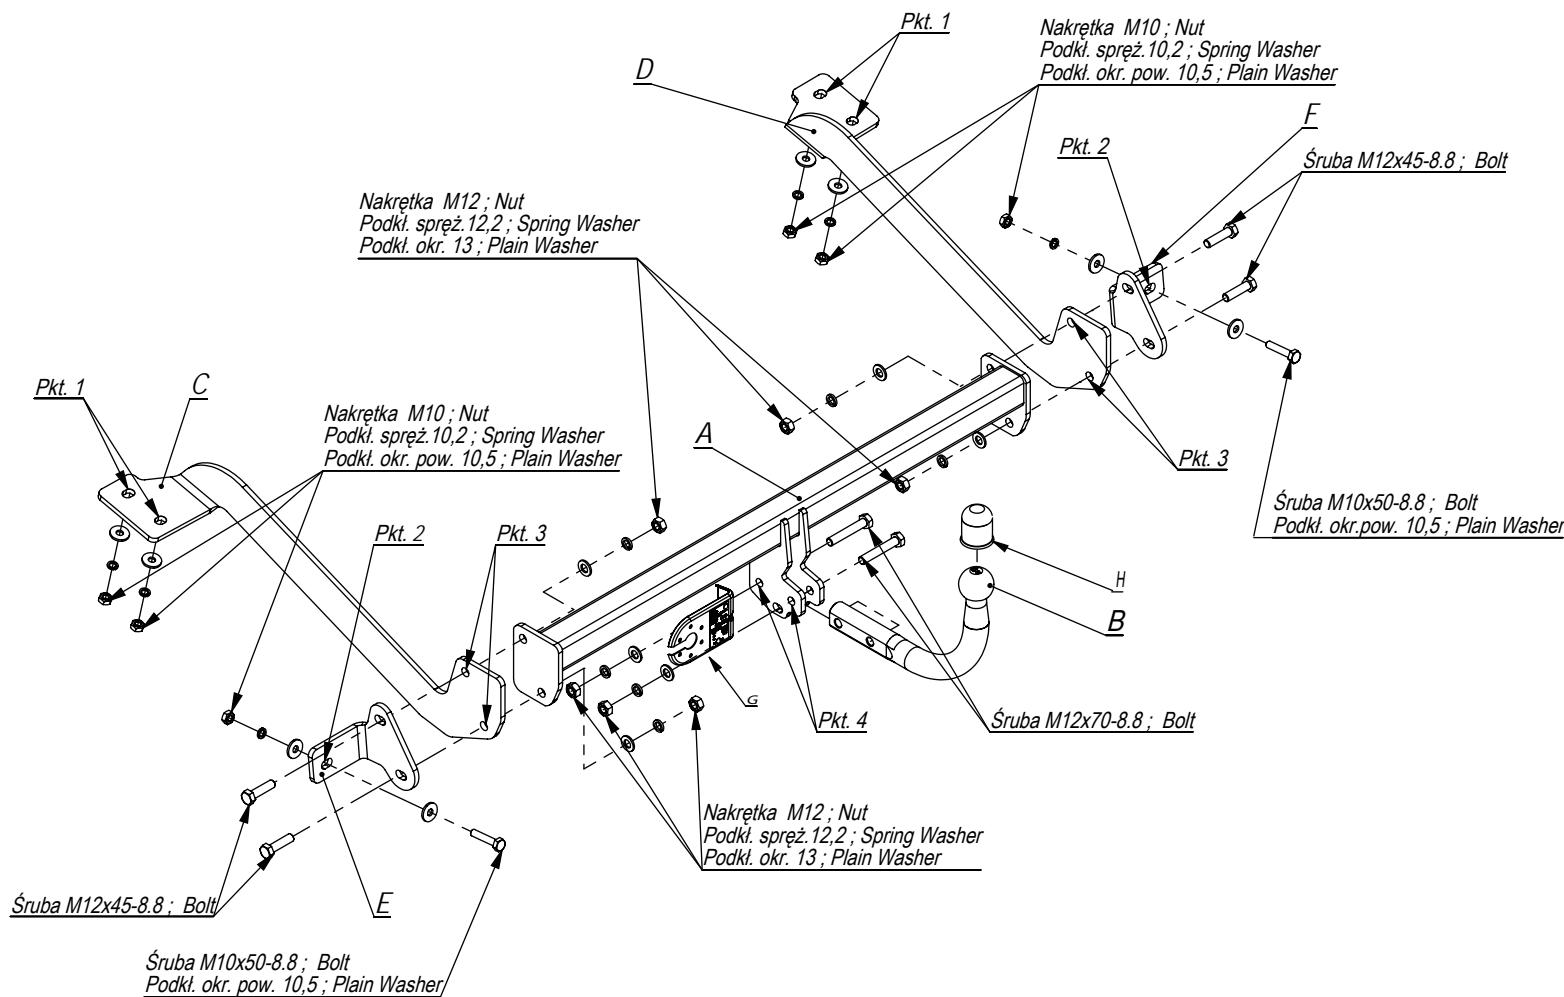



	A	x1		M12x70	2
				M12x45	4
				M10x50	2
	B	x1		M12	6
				M10	6
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	8
	D	x1		13	6
	E	x1		12,2	6
				10,2	6
	F	x1			
	G	x1			
	H	x1			

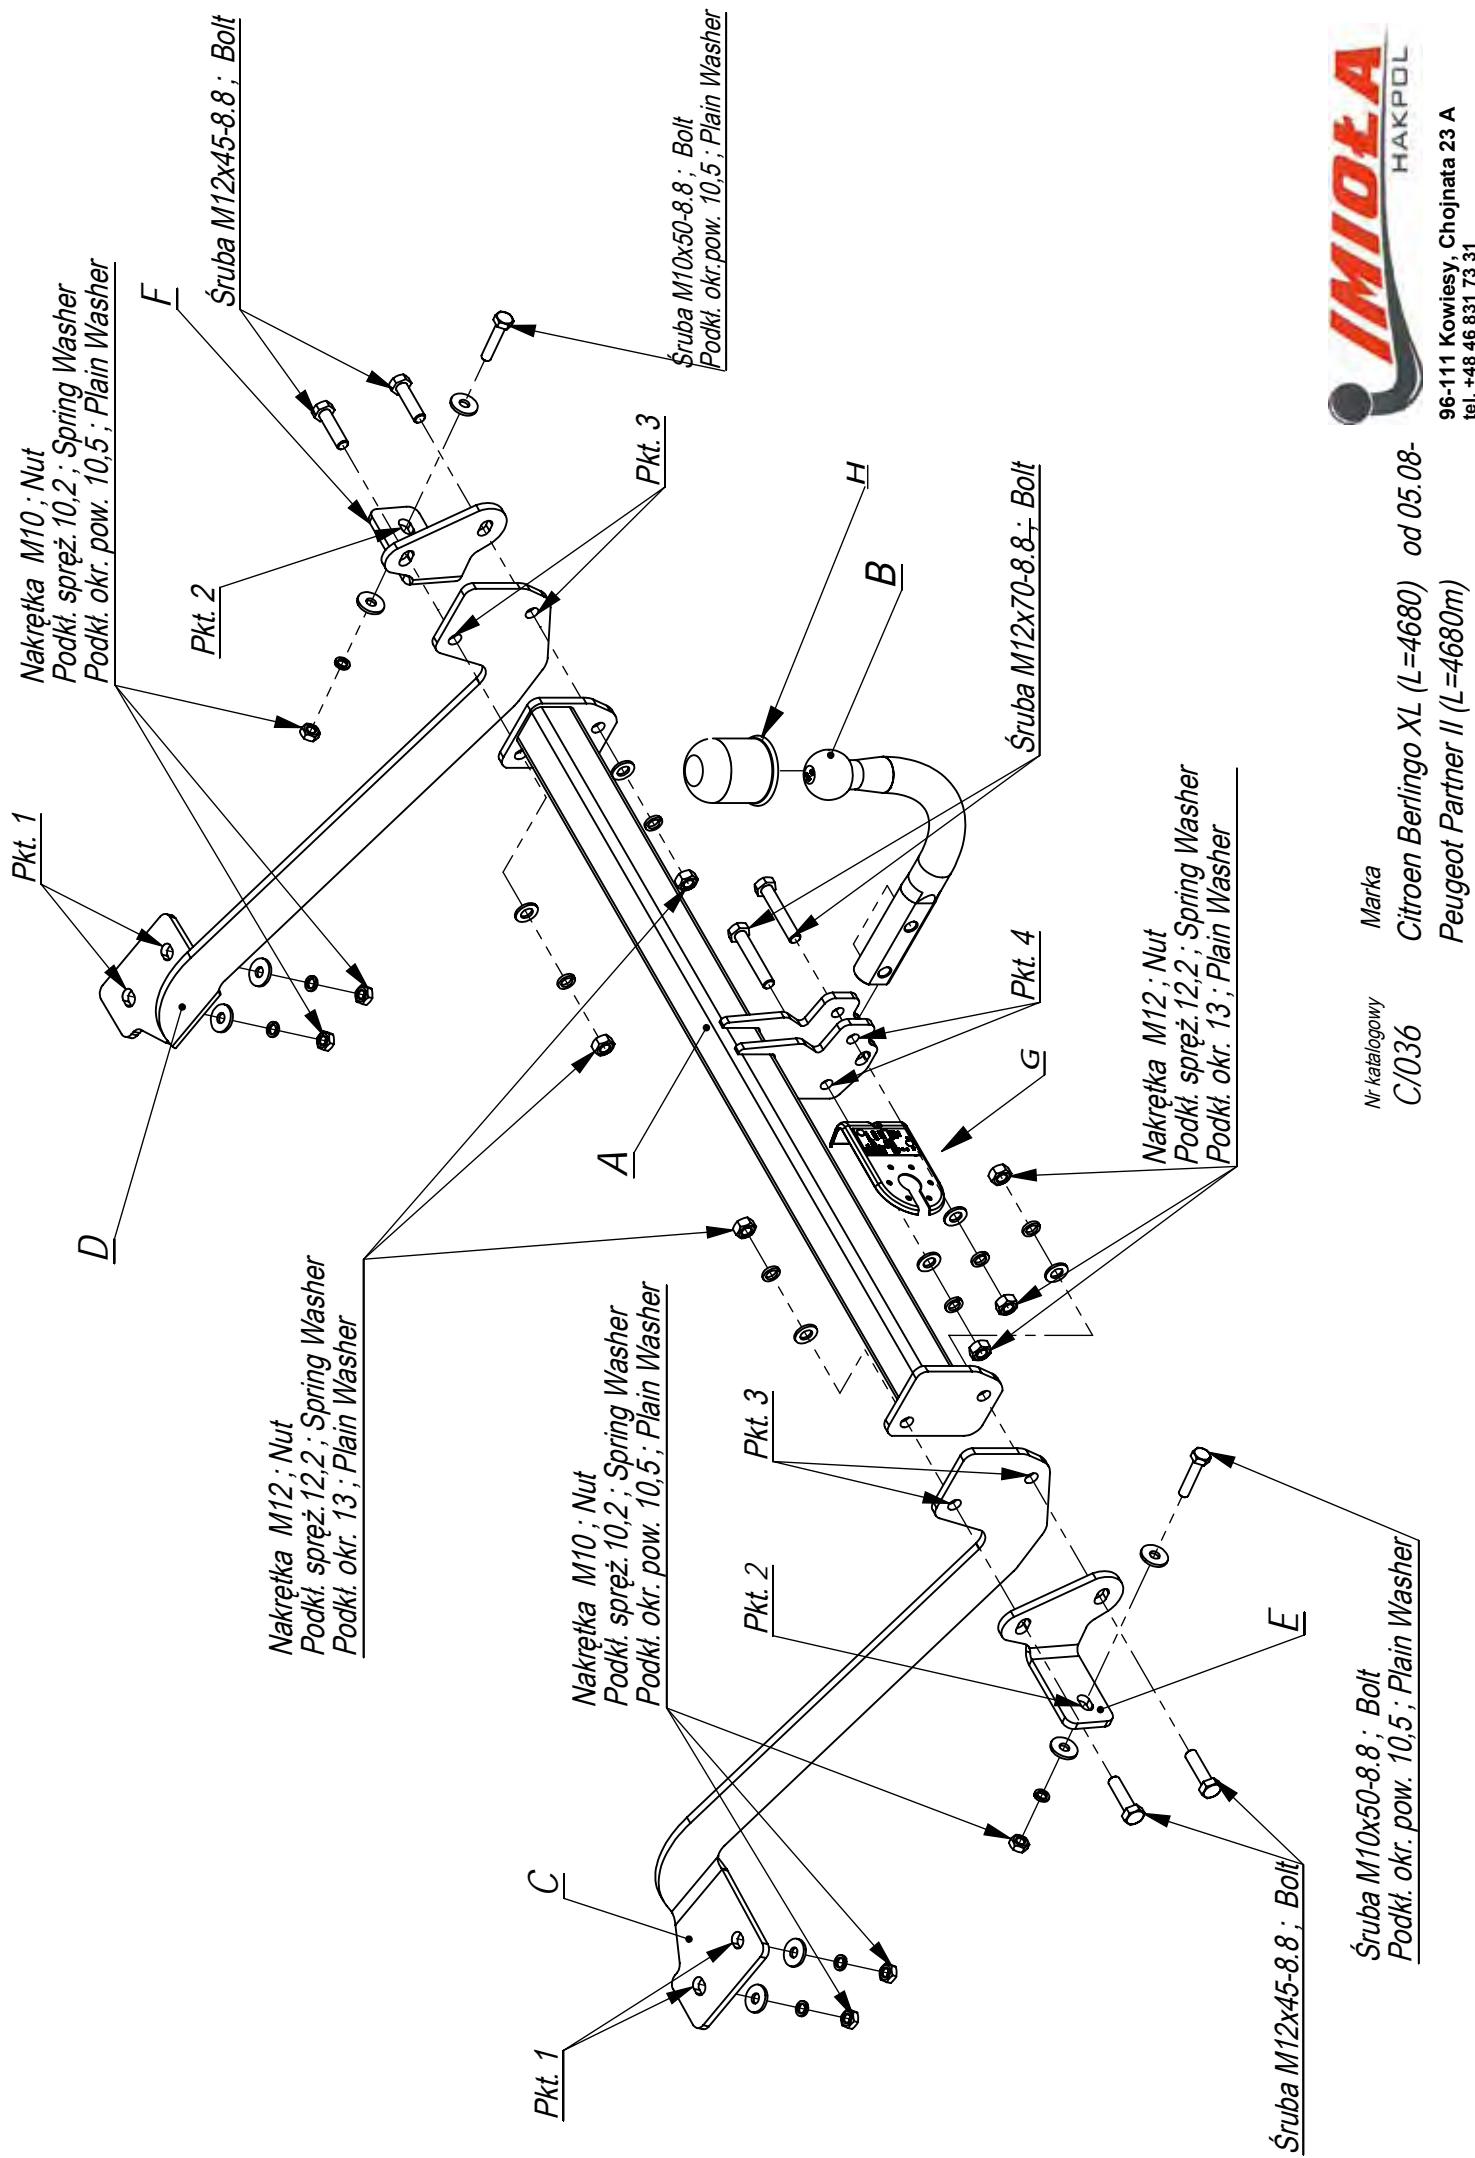




- Odkręcić koło zapasowe.
- Nałożyć elementy C i D na wystające śruby w podłużnicach, (po uprzednim zdemontowaniu wsporników)
 - lekko skręcić nakrętkami M10 (pkt 1).
- Przykręcić belkę zaczepu A do elementów C i D stosując wsporniki E i F śrubami M10x50 8.8 (pkt 3) oraz śrubami M10x50 8.8 (pkt 2).
- Dokręcić śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego.
- Przykręcić koło zapasowe.

- Unscrew the spare wheel.
- Put the elements C and D on the protruding bolts in the metal clamps (after unscrew the supporters)
 - screw slightly with nuts M10 (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C and D using supporters E and F with bolts M10x50 8.8 (point 3) and with bolts M10x50 8.8 (point 2).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.
- Screw the spare wheel.



- Dévisser la roue de recharge.
- Mettre les éléments C et D sur les boulons dans les longerons (après avoir démonté les supports) - serrer légèrement avec les écrous M10 (point 1).
- Serrer la poutre du crochet A aux éléments C et D en utilisant les supports E et F et les vis M10x50 8.8 (point 3) et les vis M10x50 8.8 (point 2).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.
- Visser la boule et la tôle de la prise electrique.
- Visser la roue de recharge.

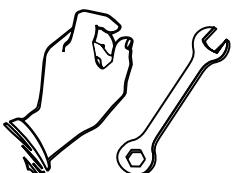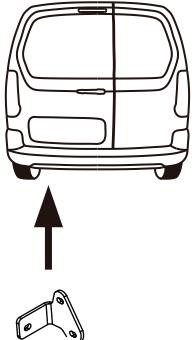



- M10x50 x1
- 10,2 x1
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x1

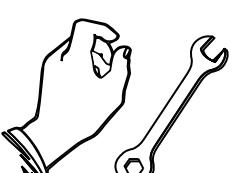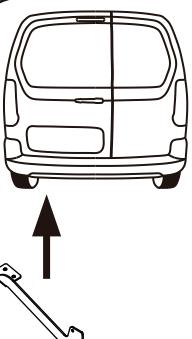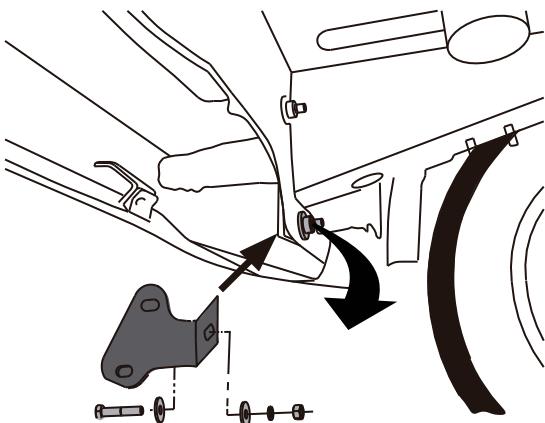


- M12x45 x2
- 10,2 x2
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x2

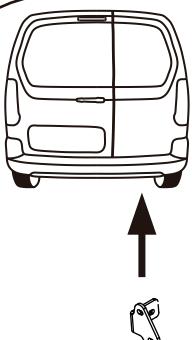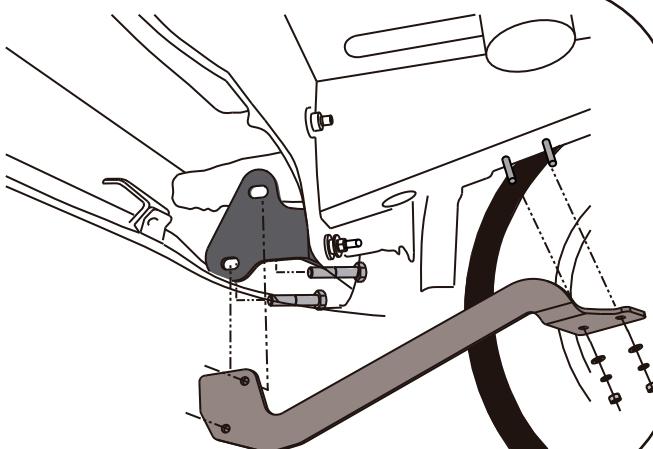


- M10x50 x1
- 10,2 x1
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x1

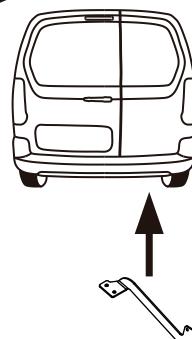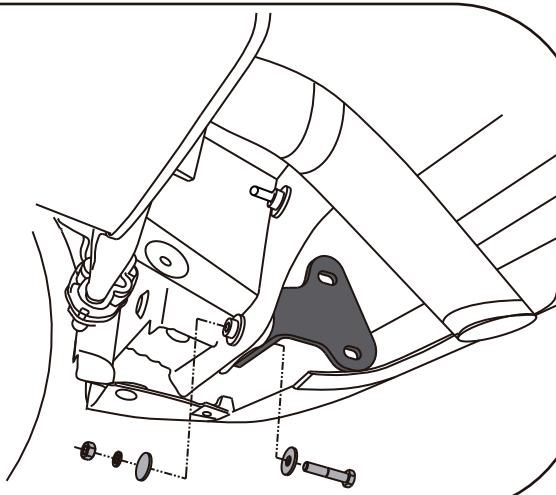

- M12x45 x2
- 10,2 x2
- Ø30xØ10,5x3 x2
- M10 x2


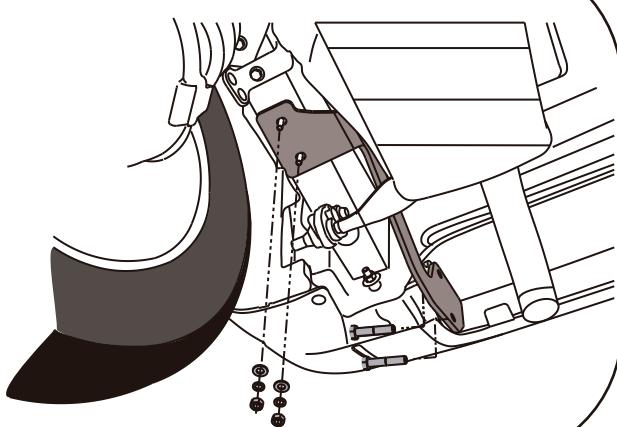


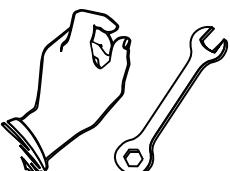

12,2 x2

13 x2




M12 x2

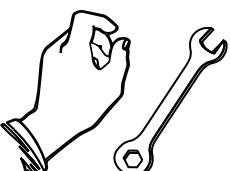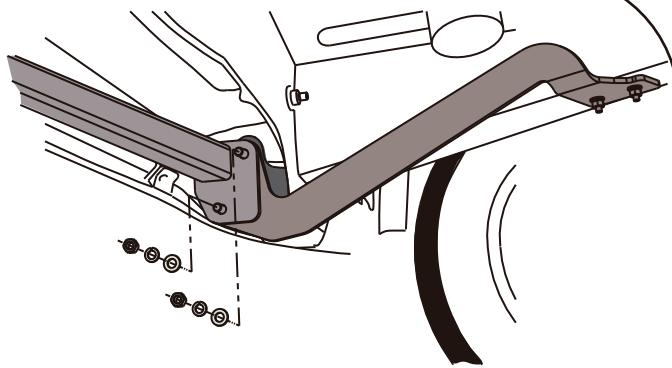

12,2 x2

13 x2

M12 x2

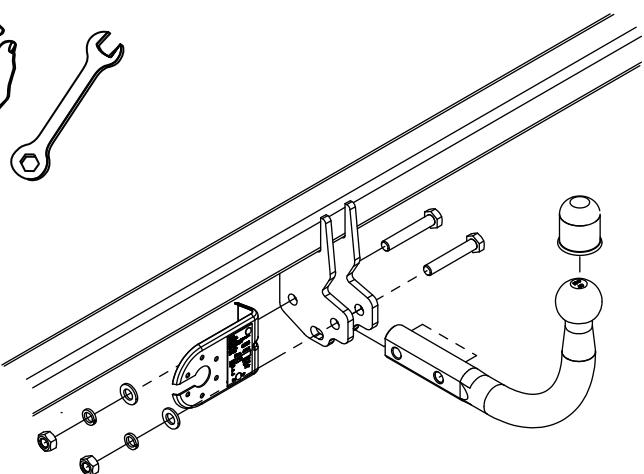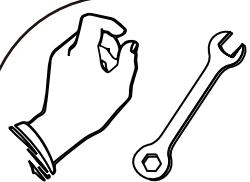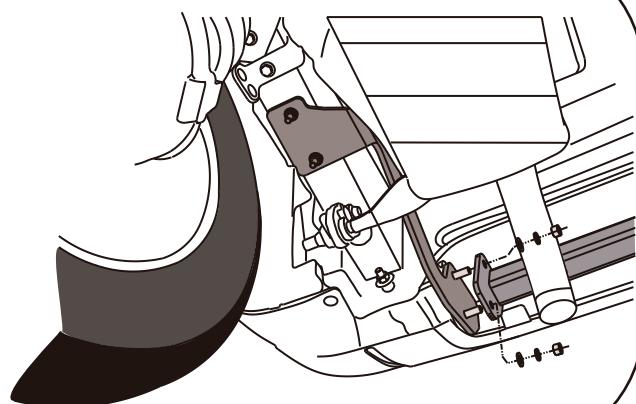

M12x70x2

12,2 x2

13 x2

M12 x2