


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....	2шт.
Болт M6x20.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.
Планка закладная.....	2шт.

Проставка.....	2шт.
Руководство по установке.....	1шт.
Шарнир капота.....	2шт.
Шайба 6 увеличенная.....	4шт.

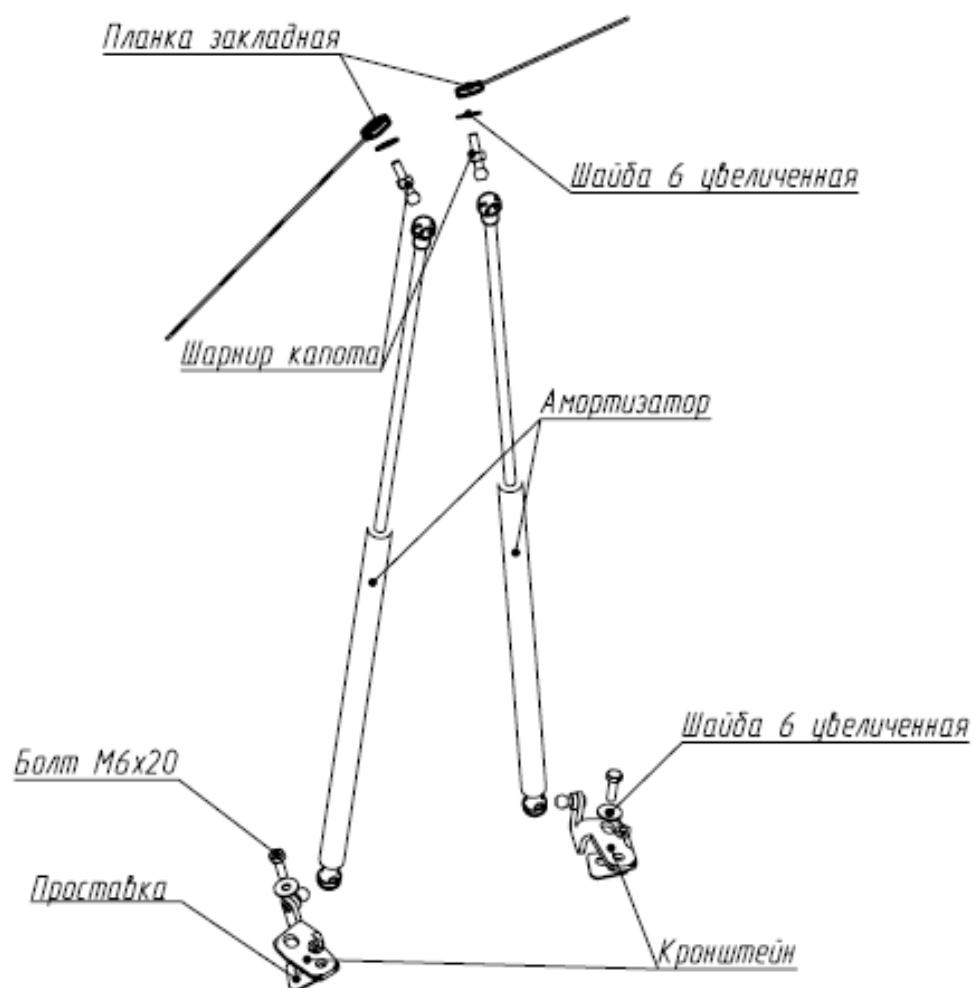

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan UNI-T (2023-)

Артикул: A.ST.8904.1



## УСТАНОВКА

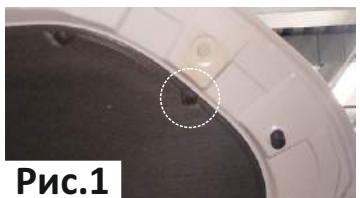


Рис.1

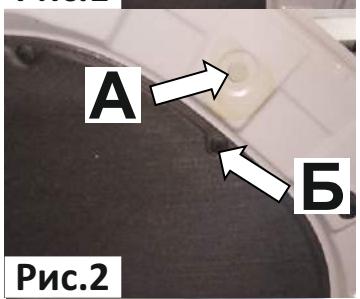


Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой через отверстие обшивки. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №10 выкрутить штатную гайку (В) и установить шайбу (Рис.4).

5. Установить кронштейн на штатную шпильку и вкрутить гайку М6 (Г) торцевой головкой №10 на несколько оборотов.

Завести планку закладную, совмещая резьбовое отверстие с отверстиями в кронштейне и усилителя радиатора (Рис.5).

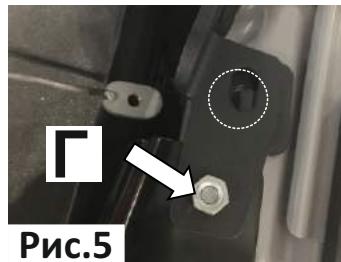


Рис.5



Рис.6



Рис.7

6. Вкрутить в планку закладную болт M6x20 с шайбой торцевой головкой №10. Затянуть резьбовые соединения с усилием 9 Нм. (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**